

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc kiểm tra, đánh giá thực trạng, biện pháp sửa chữa, khắc phục các cầu treo dân sinh trên địa bàn xã Đắk Kôi

Căn cứ Giấy mời số 36/GM-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã về việc kiểm tra, đánh giá thực trạng, biện pháp sửa chữa, khắc phục các cầu treo dân sinh trên địa bàn xã Đắk Kôi.

Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2025. Tại Ủy ban nhân dân xã Đắk Kôi; Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện UBND xã Đắk Kôi

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông: Đào Thanh Sang | Chức vụ: Phó Chủ tịch. |
| - Ông: Đinh Ngọc Hải | Chức vụ: Trưởng phòng. |
| - Ông: Phạm Bá Quang Văn | Chức vụ: Chuyên viên. |

2. Đại diện Sở Xây dựng

- | | |
|-------------------|---|
| - Ông: Lê Xuân An | Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng |
|-------------------|---|

3. Đại diện Sở Tài chính

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Ông: Thái Văn Anh | Chức vụ: Chuyên viên |
|---------------------|----------------------|

II. Nội dung:

1. Qua kiểm tra trực quan (không kiểm tra phần chìm lấp, bị che khuất) 09 cầu treo dân sinh trên địa bàn các cầu treo đang khai thác, kết quả kiểm tra như sau:

TT	Tên cầu	Nă m xây dựn g	Năm đưa vào sử dụng	Chi ều dài cầu (m)	Bề rộng mặt cát cầu (m)	Hiện trạng
1	Cầu treo thôn 2 (Cầu treo thôn Tu Ngổ - Kon Bông)	2011	2012	90	1,2	Mố neo bị nhỏ, Trụ T1 bị nghiêng ra phía lòng sông, tứ nón T2 bị xói lở, đường đầu cầu T1 bị hư hỏng, nứt hở khe dọc; hệ thống cáp chủ bị rỉ sét, bung đứt sợi cáp, dây treo bị chùng mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang... bị rỉ sét và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông; hệ

						thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp. Công trình có nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, nhất là trong mùa mưa lũ.
2	Cầu Treo Kon Bi	2011	2011	131	1,2	Trụ tháp T2 bị cong vênh, uốn về phía lòng sông; hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng, mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét, chùng và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông; hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp. Công trình có nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, nhất là trong mùa mưa lũ
3	Cầu treo Kon Lung	2011	2012	66	1,2	Mặt cầu bị hư hỏng, cong vênh, bung mối hàn, trơn trượt; đường đầu cầu, tứ nón trụ T1 bị sụt, nứt gãy; hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét, chùng và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông; hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp. Công trình có nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, nhất là trong mùa mưa lũ.
4	Cầu treo Kon Vi Vàng	2011	2011	135	1,2	Hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng, mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét, chùng và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông. hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.
5	Cầu treo Kon long	2011	2011	150	1,2	Hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng, mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét, chùng và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu

						thông. hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.
6	Cầu treo thôn 5 - 6	2011	2012	90	1,2	Đường dẫn đầu cầu trụ T1 bị xói lở bên phải, bê tông đường đầu cầu bị hư hỏng tại vị trí tiếp giáp cầu; một số vị trí dây treo bị đứt; hệ thống cáp chủ mất ứng suất căng, dây treo bị chùng chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông. hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.
7	Cầu treo thôn 7 (<i>Cầu treo thôn Trắng nó - Kon Blo</i>)	2012	2013	111	1,2	Hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng chịu lực không đều, mất ứng suất căng; bulong, tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông; bờ suối trụ T1 phía thượng lưu bị xói lở nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến mô cầu M1; bê tông mô M1 bị hư hỏng, nứt gãy, đường dẫn bị lún sụt hư hỏng mặt đường. hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.
8	Cầu treo thôn 9 (<i>Cầu treo thôn Tea Reang</i>)	2011	2011	60	1,8	Chưa có hệ thống thoát nước gây xói lở 02 mô; đường đầu cầu tiếp giáp tỉnh lộ 677 bị xói lở; hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng, mất ứng suất căng; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét và hư hỏng một số vị trí; cầu bị rung lắc mạnh khi có phương tiện lưu thông. hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.
9	Cầu treo thôn 2 (<i>Cầu treo thôn Tu Ngó - Kon Bông đi khu sản xuất</i>)	2019	2020	75	1,5	Hệ thống cáp chủ, dây treo bị chùng, mất ứng suất căng, chịu lực không đều; bulong tháp cầu, lan can, cóc cáp, dầm dọc, dầm ngang bị rỉ sét và hư hỏng một số vị trí. Hệ thống an toàn giao thông (<i>cọc tiêu, biển báo...</i>) xuống cấp.

III. Kết luận

Biên bản kết thúc cùng ngày, được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, được thông qua cho các bên tham gia cùng nghe và thống nhất những nội dung trên./.

Đ.D UBND XÃ ĐẮK KÔI



PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thanh Sơn

Đ.D SỞ XÂY DỰNG

An

Lê Xuân An

Đ.D SỞ TÀI CHÍNH

Thái Vũ Anh